

FAST-SC konektor – instalační manuál




Tento manuál popisuje postup při instalaci FAST-SC konektoru. Prosím, před použitím konektoru si přečtete tento manuál.

1. Bezpečnostní opatření



Při přípravě vlákna a při montáži se mohou dostat do očí úlomky vlákna. Z bezpečnostních důvodů proto vždy používejte při montáži ochranné brýle. Protože úlomky vláken mohou způsobit poranění i jiných částí těla, buďte vždy při manipulaci s úlomky vláken opatrní.

2. Popis konektoru

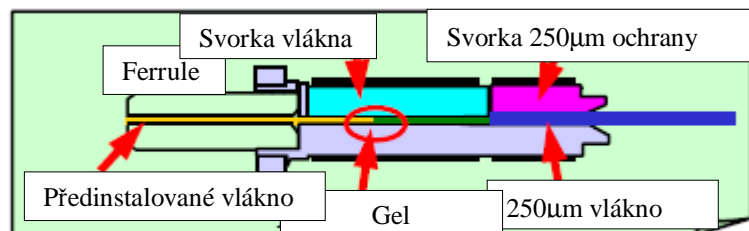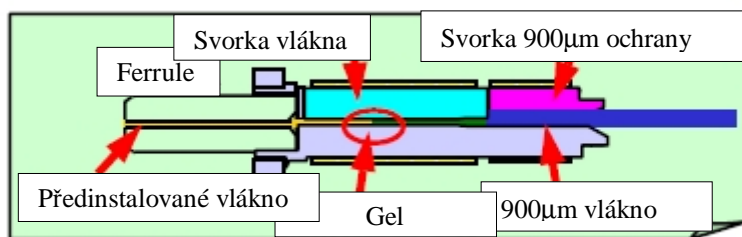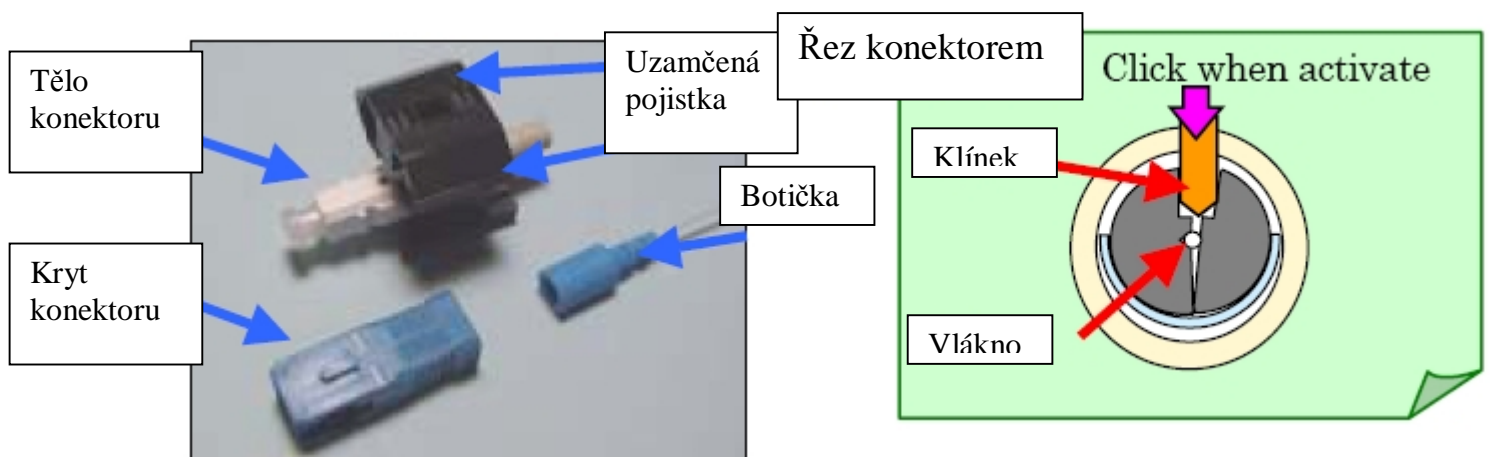

3. Montáž

a) Příprava konektoru



Klínek je vložen do konektoru již při výrobě. V případě, že dojde k jeho uvolnění, stiskněte pojistku na její horní a dolní straně dokud neuslyšíte cvaknutí, jak je ukázáno na obrázku.

Stisknutím horní a dolní strany pojistky si ověřte, že je klínek ve správné poloze!



V případě, že používáte 900 μ m vlákno, odstraňte 250 μ m trubičku z botičky konektoru!



b) Příprava vlákna


Nejprve z části vlákna odstraňte jeho ochranu (900 μ m/250 μ m) a vlákno očistěte. Pak vložte vlákno do lámačky a udělejte si na vlákně značku tak, aby vzdálenost po zalomení vlákna odpovídala předepsaným hodnotám. Zalomte vlákno.

Vzdálenosti pro zalomení vlákna:

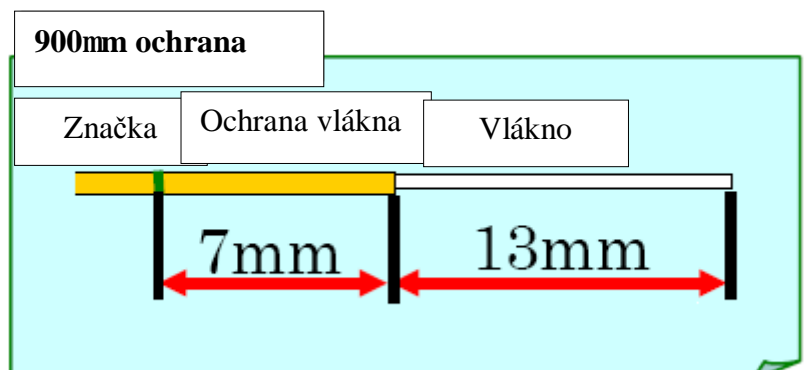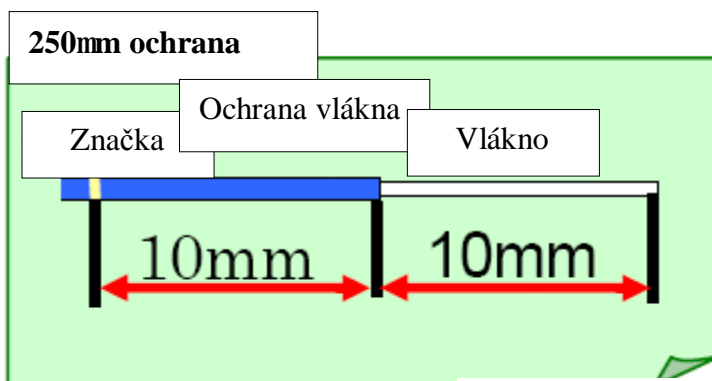



c) Vložení vlákna

Pomalu vložte vlákno do otvoru v zadní části těla konektoru. Posouvejte vlákno do těla konektoru, dokud se neschová značka a nedojde ke spojení předinstalovaného vlákna s vkládaným vláknem. Pokračujte v posouvání vlákna, dokud nedojde k jeho mírnému prohnutí.

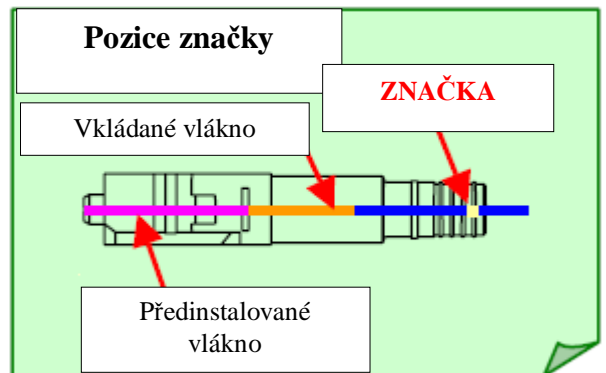

d) Uvolnění pojistky

Když je vlákno mírně prohnuté, stiskněte po stranách pojistku.

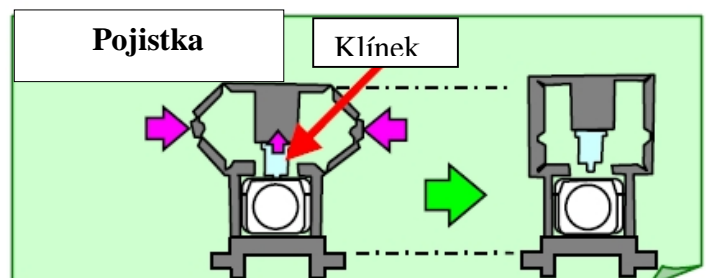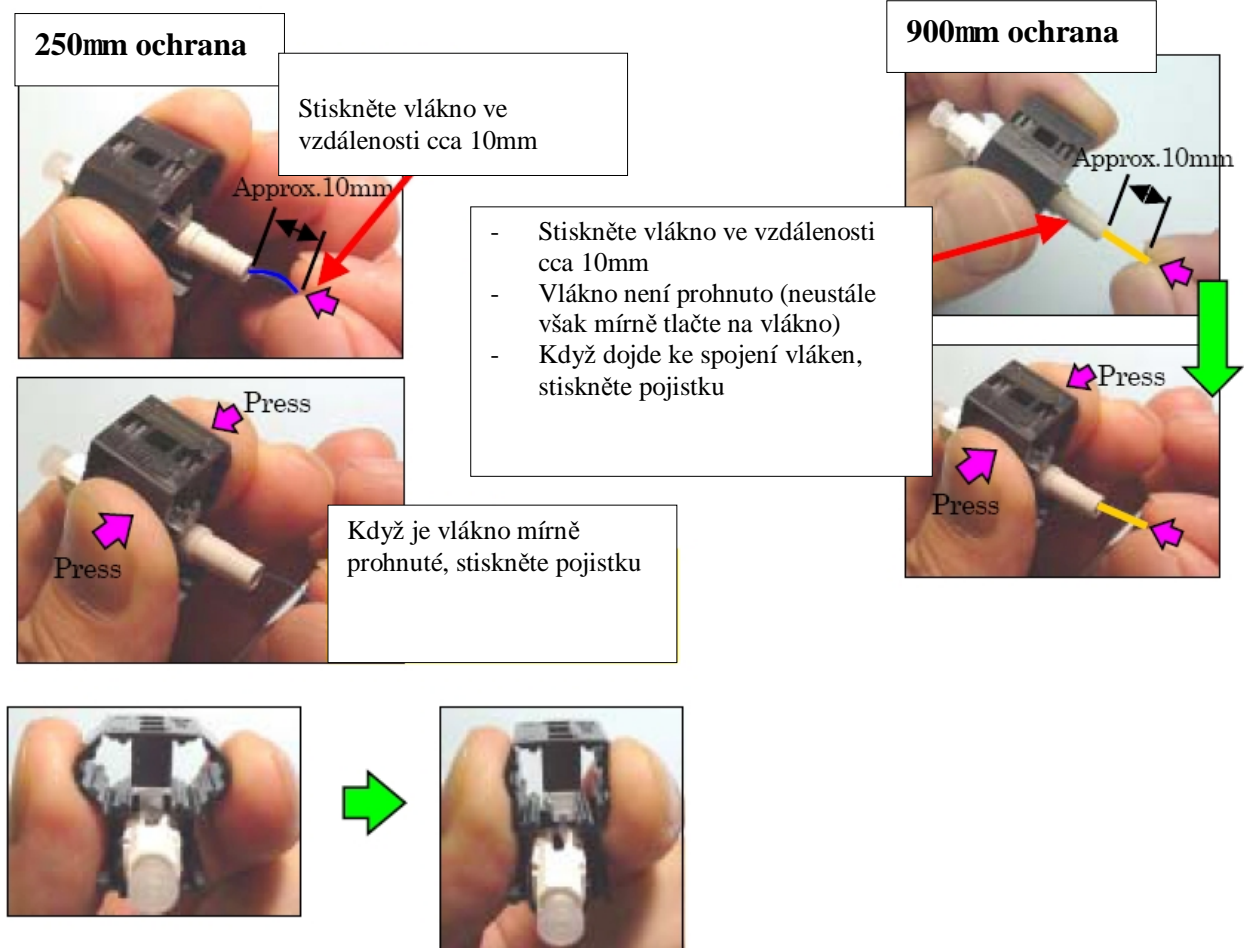

e) Montáž krytu konektoru

Pro dokončení montáže odstraňte pojistku a klínek, nasuňte tělo konektoru a botičku.

