

Rear Entry

Remove 1m of the cable sheath and route cable through rear entry ports as shown.

Kabeleinführung von hinten

Kabelmantel auf 1m absetzen und Kabel durch geeignete rückwandige Einführung in Dose einlegen.

Entrée par le fond

Entrée par le fond (dia câble maxi 3mm). Dégainer le câble sur 1m, 5cm après l'entrée



Rear Entry


Fix cable with cable tie at position shown. Position cable tie latch to outer edge of the outlet.

Kabeleinführung von hinten

Kabel mittels Kabelbinder an gezeigter Position abfangen (Pfeile). Verrastung sollte zur Aussenseite der Anschlussdose zeigen.

Entrée par le fond

Fixer la gaine à l'aide du collier fourni dans le kit, tête vers l'extérieur.

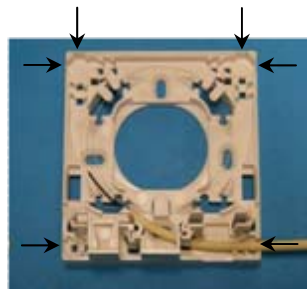

Side Entry

Remove 1m of the cable sheath. Break out appropriate cable side-entry port (rows) and press cable into strain relief. For larger diameter cables remove the insert.

Kabeleinführung von der Seite

Kabelmantel auf 1m absetzen, geeignete Seiteneinführung ausbrechen und Kabel in Zugentlastung in Dose einlegen. Für grössere Kabeldurchmesser kann der Einsatz entfernt werden.

Entré latérale

6 entrées latérales entrées latérales pour câble dia. 4mm
Désoperculer une des 6 entrées.
Dégainer le câble sur 1m, 20 mm après l'entrée. Pousser la gaine dans le dispositif d'ancrage



Direct Termination of Connectors

Install NPC Connector according to 3M practice. Route fibre as shown and plug connector into lower coupling

Stecker Direktmontage:

NPC Stecker entsprechend 3M Montageanweisung installieren, Faser ablegen und Stecker auf die untere Kupplung stecken.

Raccordement direct avec connecteur

Raccordement direct avec connecteur réalisé sur site suivant instruction du fournisseur. Prévoir environ 1m de fibre dégainée
Lover la fibre comme indiqué.



Pigtail:

Installation of first pigtail.


Splice pigtail to cable using 3M Fibrlok mechanical splice according to 3M practice.

Montage des ersten Pigtails:

Pigtail mittels 3M Fibrlok mechanischem Spleiss an Faserenden spleissen

Raccordement par pigtail.

Couper la fibre dégainée et le pigtail à environ 60 cm.
Réaliser l'épissure suivant instruction fournisseur.

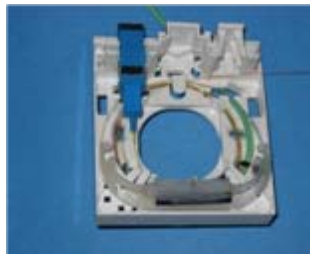

Pigtail:

Storage of first pigtail.

Route fibre as shown. Store Fibrlok splices in lower position of splice holder and plug connector in lower coupling.

Ablage des ersten Pigtails:

Faser ablegen, Fibrlok Spleiss in untere Position des Spleishalters einschieben und Stecker in untere Kupplung einstecken.

Lover la fibre comme indiqué.

Positionner l'épissure et le raccord en position basse. Connecter.



Pigtail:

Installation of Second Pigtail.

Splice second pigtail as in step 5.

Montage des zweiten Pigtails.

Zweites Pigtail entsprechend 5. anspleissen

Installation d'un second pigtail.

Suivre le mode opératoire du 5



Pigtail:

Storage of Second Pigtail.

Store second pigtail as in step 6.
Store Fibrlok splice in upper position of splice holder and plug connector in upper coupling.

Ablage des zweiten Pigtails:

Zweites Pigtail entsprechend 6..
Ablagen.Fibrlok Spleiss in oberer Position des Spleishalters ablegen.

Installer un second raccord.

Lover la fibre comme indiqué, placer l'épissure dans le second logement du support. Connecter.

3M Telecommunications

Carl-Schurz-Strasse 1

41453 Neuss – Germany

www.3MTelecommunications.com